

Service Mitteilung Tectalk Freestyle

Problem:

Bei Geräten der ersten Lieferung des Tectalk Freestyle (Februar 2001) ist folgende Funktion nicht freigeschaltet:


Roger Beep (Tonfolge nach Loslassen der PTT-Taste), beschrieben auf Seite 10 der Bedienungsanleitung)

Ausserdem erlischt nach Programmieren der Vox Funktion und Bestätigung mit der PTT-Taste, wie in der Anleitung beschrieben, die **blinkende VX Anzeige** erst nach einigen Sekunden.

Ursache:

In der Produktion wurde versehentlich eine Sperre gegen die Schaltmöglichkeit des Roger Beep eingebaut.

Wenn diese Funktion gewünscht wird, läßt sich der nicht notwendige Schalttransistor Q 701 leicht auslöten. Das Bauteil (SMD-Transistor) ist entsprechend dem Lageplan auf der Hauptplatine unterhalb der Ladebuchse zu finden:

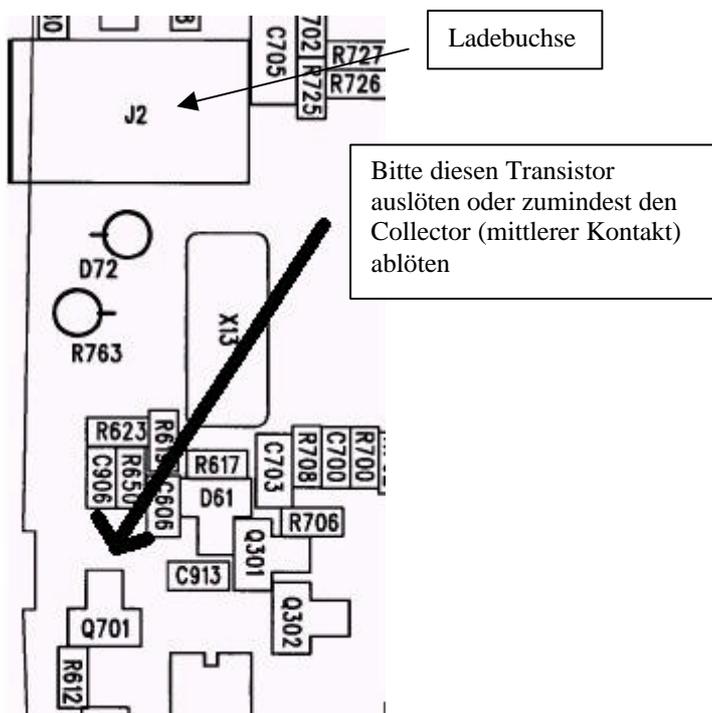

Alle Freestyle-Geräte werden ab März 2001 mit freigeschalteter Roger-Beep-Funktion ausgeliefert.

Ihr
Albrecht Service Team